



**ООО «ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ  
«СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»**

**Инструкция по применению  
наружного покрытия на основе цинконаполненной краски**

1. Цинковую пасту тщательно перемешать до однородного состояния;
2. Полностью (или в соотношении 100:15 по массе соответственно) добавить в пасту (компонент А) связующее (компонент Б) при постоянном перемешивании;
3. Перед применением перемешать до однородного состояния.
4. При необходимости композицию разбавить до рабочей вязкости:
  - для безвоздушного распыления от 20 до 50 сек;
  - для воздушного распыления от 20 до 30 сек.
5. Композицию рекомендуется наносить при температуре от - 15 до + 40 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80% (оптимально от 50 до 80%).
6. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 °С, но не выше +40 °С.
7. При окраске температура материала должна быть не ниже +15°С.
8. При проведении окрасочных работ ниже 0 °С окрашиваемая поверхность должна быть свободна от снега, льда или инея.
9. Каждый последующий слой композиции следует наносить при высыхании предыдущего «до отлипа» (легкое нажатие пальцем на покрытие не оставляет следа и не дает ощущения липкости).
10. Нанесение покрывных ЛКМ по покрытию ЦВЭС рекомендуется выполнять в два приема для предотвращения проявления эффекта «вскипания» финишного покрытия:
  - для смачивания нанести тонкий слой покрывного ЛКМ «легким набрызгом»;
  - нанести слой покрывного ЛКМ до требуемой толщины (не ранее, чем через 2 часа).